

# HABANG INSPECTION REPORT

점 검 날 짜 :

입 주 민 :

연 락 처 :

## 사전점검 결과보고서

Preliminary Inspection Results Report



■ 하자담보 책임기간

년수	내용
2년	마감공사(타일, 단열, 옥내가구), 잡공사(주방가구), 목공사(구조체, 바탕체) 건축공사(균열, 누수, 결로, 백화)
3년	창호공사(창문틀, 문짝, 창호철물), 옥외급수, 냉난방 환기, 공기조화, 설비, 위생 관련 공사 전기 및 전력설비공사, 급/배수 및 위생, 가스설비공사, 소방설비공사 정보통신공사, 조경공사
5년	대지조성공사, 철근콘크리트공사, 철골공사, 조적공사, 지붕공사, 방수공사
10년	내력구조부별 및 지반공사

※ 하자보수에 대한 법적 기준으로 참고해주세요.

1. 라돈 점검(RADON EYE)

항목	정상	기준치 초과	Pci/L	
주방/거실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.70	Pci/L
공용욕실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.28	Pci/L
침실1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.15	Pci/L

※ Pci/L 기준치

- 1.3Pci/L 일반 가정집 실내환경 기준치
- 2.7Pci/L WHO 다중 이용시설 실내 공기질 기준치
- 4.0Pci/L 우리나라 다중 이용시설 실내 공기질 기준치(하방 기준치)

※ Bq/m<sup>3</sup> 기준치

- 48.00 Bq/m<sup>3</sup> 일반 가정집 실내환경 기준치
- 100.00 Bq/m<sup>3</sup> WHO 다중 이용시설 실내 공기질 기준치
- 148.00 Bq/m<sup>3</sup> 우리나라 다중 이용시설 실내 공기질 기준치(하방 기준치)

※ 라돈이란?

- 라돈은 무색무취의 자연방사능 물질로 세계보건기구(WHO)에서 1급 발암물질로 규정하는 흡연 다음으로 폐암을 발생시키는 주요 원인으로 규정 하고 있습니다.

2. 포름알데히드

항목	정상	기준치 초과	HCHO	
주방/거실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05	ppm
공용욕실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.08	ppm
침실1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05	ppm

※ HCHO(포름알데히드) 기준치

- 0.01ppm 정상
- 0.08ppm 우리나라 다중 이용시설 실내 공기질 기준치(12.01.01) & WHO 기준
- 0.16ppm 우리나라 신축 공동 주택 권고 기준치
- 0.50ppm 독의 자극이 시작되는 최저치 산업위생학회 허용농도(공장등의 최고치)

3. 열화상카메라 점검

항목	정상	하자				
주방	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
거실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
안방	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
침실1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
침실2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
침실3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	
드레스룸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 곰팡이	<input type="checkbox"/> 결로	<input type="checkbox"/> 단열재 누락	<input type="checkbox"/> 누수	

4. 배관 육안 점검

항목	정상	하자			
욕실1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 파손	<input type="checkbox"/> 폐자재	<input type="checkbox"/> 배관막힘	<input type="checkbox"/> 기타
욕실2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 파손	<input type="checkbox"/> 폐자재	<input type="checkbox"/> 배관막힘	<input type="checkbox"/> 기타
다용도실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 파손	<input type="checkbox"/> 폐자재	<input type="checkbox"/> 배관막힘	<input type="checkbox"/> 기타

5. 바닥 레이저 수평

항목	정상	하자	좌/우측 높이				차이
거실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128	mm	132	mm	-4
안방	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135	mm	130	mm	5
침실1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125	mm	128	mm	-3
침실2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128	mm	128	mm	0
침실3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125	mm	123	mm	2

※ 바닥 단차 기준치

- 바닥 수평 허용 오차 범위 ± 10 mm 이내(하방 기준)

6. 욕실 및 발코니 바닥 타일 배수 역물매 점검

항목	정상	하자	세부내용(하자내용)	비고
공용욕실	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
부부욕실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	바닥타일 물고임	
다용도실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	바닥타일 물고임	

# 하방 사전점검 결과 보고서

## ■ 마감재 점검

		NO 1	위치 현관 공종 미장 세부공종 벽면미장 하자내용 미장균열 비고
		NO 2	위치 현관 공종 철제창호 세부공종 현관문틀 하자내용 은색철제문틀손상 비고
		NO 3	위치 현관 공종 철제창호 세부공종 현관문틀 하자내용 현관문틀도장마감불량 비고
		NO 4	위치 현관 공종 몰딩 세부공종 월판넬 하자내용 월판넬필름마감불량 비고 좌.우측판넬전체
		NO 5	위치 현관 공종 줄눈 세부공종 바닥타일줄눈 하자내용 줄눈미시공 비고

■ 마감재 점검

		<p>NO 6</p> <p>위치 현관</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감미시공</p> <p>비고</p>	<p>6</p> <p>현관</p> <p>실리콘코킹</p> <p>벽면실리콘코킹</p> <p>실리콘코킹마감미시공</p>
		<p>NO 7</p> <p>위치 현관</p> <p>공종 인조대리석</p> <p>세부공종 인조대리석디딤판</p> <p>하자내용 인조대리석디딤판손상</p> <p>비고</p>	<p>7</p> <p>현관</p> <p>인조대리석</p> <p>인조대리석디딤판</p> <p>인조대리석디딤판손상</p> <p>다수</p>
		<p>NO 8</p> <p>위치 현관</p> <p>공종 인조대리석</p> <p>세부공종 인조대리석디딤판</p> <p>하자내용 인조대리석디딤판스크래치</p> <p>비고</p>	<p>8</p> <p>현관</p> <p>인조대리석</p> <p>인조대리석디딤판</p> <p>인조대리석디딤판스크래치</p>
		<p>NO 9</p> <p>위치 현관</p> <p>공종 줄눈</p> <p>세부공종 바닥타일줄눈</p> <p>하자내용 줄눈미시공</p> <p>비고</p>	<p>9</p> <p>현관</p> <p>줄눈</p> <p>바닥타일줄눈</p> <p>줄눈미시공</p>
		<p>NO 10</p> <p>위치 현관</p> <p>공종 일반가구</p> <p>세부공종 신발장내부가구면</p> <p>하자내용 뒷판필름손상</p> <p>비고</p>	<p>10</p> <p>현관</p> <p>일반가구</p> <p>신발장내부가구면</p> <p>뒷판필름손상</p>



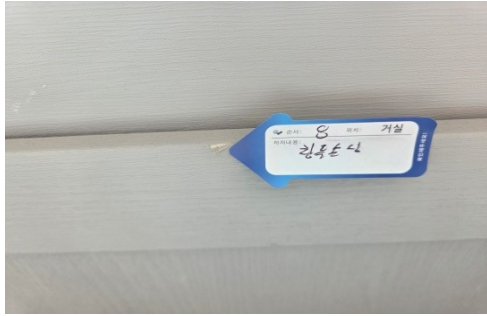
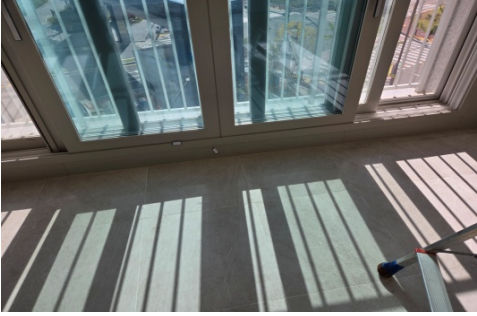
■ 마감재 점검

		<p>NO 11</p>	<p>위치 현관 공종 실리콘코킹 세부공종 천장면실리콘코킹 하자내용 실리콘코킹마감미시공 비고</p>
		<p>NO 12</p>	<p>위치 현관팬트리 공종 실리콘코킹 세부공종 벽면실리콘코킹 하자내용 실리콘코킹마감미시공 비고</p>
		<p>NO 13</p>	<p>위치 현관팬트리 공종 목창호 세부공종 반침장문짝 하자내용 문짝손상(찍힘) 비고</p>
		<p>NO 14</p>	<p>위치 현관팬트리 공종 도배 세부공종 벽면도배 하자내용 도배마감불량 비고</p>
		<p>NO 15</p>	<p>위치 현관팬트리 공종 목창호 세부공종 반침장문짝 하자내용 도어수직불량 비고</p>



■ 마감재 점검

		<p>NO 16</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 바닥타일</p> <p>하자내용 타일오염</p> <p>비고 복도 전체</p>	
		<p>NO 17</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 일반가구</p> <p>세부공종 불박이장도어</p> <p>하자내용 불박이장전체설치불량 수평불량</p> <p>비고 시공하자확인</p>	
		<p>NO 18</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 바닥타일</p> <p>하자내용 타일들뜸(내부미충진)</p> <p>비고 2장</p>	
		<p>NO 19</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 천장도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 20</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 전기설비</p> <p>세부공종 콘센트</p> <p>하자내용 콘센트고정불량</p> <p>비고</p>	


■ 마감재 점검


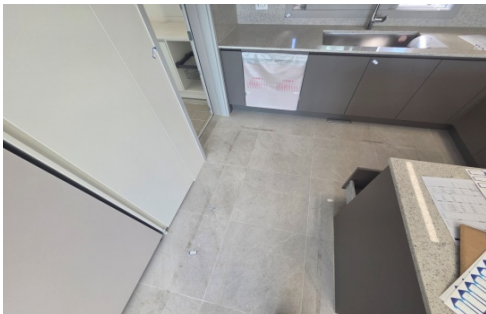
		<p>NO 21</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 천장도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 22</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고 창문상부판넬이음불량</p>	
		<p>NO 23</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 PL창호</p> <p>세부공종 PL창문틀</p> <p>하자내용 창문틀프레임손상(찍힘)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 24</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 월판넬</p> <p>하자내용 판넬면불량</p> <p>비고 바탕면불량</p>	
		<p>NO 25</p> <p>위치 거실</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 아트월타일</p> <p>하자내용 타일손상(파손)</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		NO	26
		위치	거실
		공종	타일
		세부공종	아트월타일
		하자내용	아트월타일수직불량
		비고	간격불량

		NO	27
		위치	거실
		공종	전기설비
		세부공종	조명등
		하자내용	간접조명등점등안됨
		비고	

		NO	28
		위치	주방
		공종	주방가구
		세부공종	상부장외부가구면
		하자내용	가구틀수평불량
		비고	시공불량

		NO	29
		위치	주방
		공종	타일
		세부공종	바닥타일
		하자내용	타일오염
		비고	바닥타일전체

		NO	30
		위치	주방
		공종	주방가구
		세부공종	상부장내부가구면
		하자내용	뒤판손상
		비고	

■ 마감재 점검

		<p>NO 31</p> <p>위치 주방</p> <p>공종 주방가구</p> <p>세부공종 키친장내부가구면</p> <p>하자내용 측판재단불량</p> <p>비고 시공불량</p>	
		<p>NO 32</p> <p>위치 주방</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감미시공</p> <p>비고 문틀가장자리</p>	
		<p>NO 33</p> <p>위치 주방</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 천장면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감미시공</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 34</p> <p>위치 주방</p> <p>공종 주방가구</p> <p>세부공종 상부장내부가구면</p> <p>하자내용 측판손상</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 35</p> <p>위치 주방</p> <p>공종 주방가구</p> <p>세부공종 상부장내부가구면</p> <p>하자내용 뒤판손상</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 36</p>	<p>위치 <b>주방</b>                      공종 <b>실리콘코킹</b>                      세부공종 <b>벽면실리콘코킹</b>                      하자내용 <b>실리콘코킹마감불량</b>                      비고</p>
		<p>NO 37</p>	<p>위치 <b>주방</b>                      공종 <b>전기설비</b>                      세부공종 <b>콘센트</b>                      하자내용 <b>콘센트수평불량</b>                      비고</p>
		<p>NO 38</p>	<p>위치 <b>주방</b>                      공종 <b>전기설비</b>                      세부공종 <b>콘센트</b>                      하자내용 <b>콘센트고정불량</b>                      비고 <b>다수</b></p>
		<p>NO 39</p>	<p>위치 <b>주방</b>                      공종 <b>실리콘코킹</b>                      세부공종 <b>벽면실리콘코킹</b>                      하자내용 <b>실리콘코킹마감불량</b>                      비고</p>
		<p>NO 40</p>	<p>위치 <b>주방</b>                      공종 <b>주방가구</b>                      세부공종 <b>하부장도어</b>                      하자내용 <b>하부장도어개폐시쓸림현상</b>                      비고 <b>단차</b></p>

■ 마감재 점검

		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>41</p> <p>주방</p> <p>주방가구</p> <p>서랍장</p> <p>서랍장설치미완료</p> <p>체결불량</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>42</p> <p>주방</p> <p>주방가구</p> <p>하부장도어</p> <p>도어단차</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>43</p> <p>주방</p> <p>도배</p> <p>천장도배</p> <p>도배들뜸</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>44</p> <p>욕실1</p> <p>몰딩</p> <p>람마몰딩</p> <p>람마몰딩고정불량</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>45</p> <p>욕실1</p> <p>전기설비</p> <p>전등스위치</p> <p>전등스위치고정불량</p>

■ 마감재 점검

		<p>NO 46</p> <p>위치 욕실1</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 바닥면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감미시공</p> <p>비고 문틀하부마블셀</p>	
		<p>NO 47</p> <p>위치 욕실1</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 벽면타일</p> <p>하자내용 타일손상(파손)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 48</p> <p>위치 욕실1</p> <p>공종 위생기구</p> <p>세부공종 수건받침대</p> <p>하자내용 수건받침대고정불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 49</p> <p>위치 욕실1</p> <p>공종 줄눈</p> <p>세부공종 벽면타일줄눈</p> <p>하자내용 줄눈마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 50</p> <p>위치 욕실1</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 벽면타일</p> <p>하자내용 타일마감불량</p> <p>비고 수전커빙체결결불량</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>51</p> <p>욕실1</p> <p>위생기구</p> <p>욕실장</p> <p>욕실장도어수직불량</p> <p>소형알파룸</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>52</p> <p>욕실2</p> <p>실리콘코킹</p> <p>벽면실리콘코킹</p> <p>실리콘코킹마감미시공</p> <p>문틀하부마블셀</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>53</p> <p>욕실2</p> <p>타일</p> <p>바닥타일</p> <p>타일들뜸(내부미충진)</p> <p>8장확인</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>54</p> <p>욕실2</p> <p>실리콘코킹</p> <p>벽면실리콘코킹</p> <p>실리콘코킹마감불량</p>
		<p>NO</p> <p>위치</p> <p>공종</p> <p>세부공종</p> <p>하자내용</p> <p>비고</p>	<p>55</p> <p>욕실2</p> <p>줄눈</p> <p>벽면타일줄눈</p> <p>줄눈미시공</p>

■ 마감재 점검

		NO 56 위치 욕실2 공종 타일 세부공종 바닥타일 하자내용 타일단차 비고	56 욕실2 타일 바닥타일 타일단차
		NO 57 위치 욕실2 공종 실리콘코킹 세부공종 벽면실리콘코킹 하자내용 실리콘코킹마감불량 비고	57 욕실2 실리콘코킹 벽면실리콘코킹 실리콘코킹마감불량
		NO 58 위치 욕실2 공종 타일 세부공종 바닥타일 하자내용 타일들뜸(내부미충진) 비고	58 욕실2 타일 바닥타일 타일들뜸(내부미충진)
		NO 59 위치 욕실2 공종 인조대리석 세부공종 인조대리석벽면 하자내용 대리석벽면시공불량 비고	59 욕실2 인조대리석 인조대리석벽면 대리석벽면시공불량 타공불량
		NO 60 위치 욕실2 공종 줄눈 세부공종 바닥타일줄눈 하자내용 줄눈미시공 비고	60 욕실2 줄눈 바닥타일줄눈 줄눈미시공

■ 마감재 점검

		<p>NO 61</p> <p>위치 욕실2</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 62</p> <p>위치 욕실2</p> <p>공종 위생기구</p> <p>세부공종 욕실장</p> <p>하자내용 욕실장도어수직불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 63</p> <p>위치 욕실2</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 64</p> <p>위치 욕실2</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 65</p> <p>위치 욕실2</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 바닥타일</p> <p>하자내용 타일구배불량(물고임)</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 66</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감미시공</p> <p>비고 문틀가장자리</p>	
		<p>NO 67</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 램마몰딩</p> <p>하자내용 램마몰딩수평볼랑</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 68</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 바닥재</p> <p>세부공종 강마루</p> <p>하자내용 강마루들뜸(내부미충진)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 69</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 도배이음볼랑전체</p>	
		<p>NO 70</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 걸레받이접합부전체</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 71</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고 분합창틀상부가장자리</p>	
		<p>NO 72</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 PL창호</p> <p>세부공종 PL분합창문틀</p> <p>하자내용 창문틀프레임손상(찍힘)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 73</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 바닥재</p> <p>세부공종 강마루</p> <p>하자내용 강마루들뜸(내부미충진)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 74</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 전체벽면확인</p>	
		<p>NO 75</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 바닥재</p> <p>세부공종 강마루</p> <p>하자내용 강마루들뜸(내부미충진)</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 76</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p>	<p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고</p>
		<p>NO 77</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 실리콘코킹</p>	<p>세부공종 벽면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고</p>
		<p>NO 78</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p>	<p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배시공불량</p> <p>비고 면불량</p>
		<p>NO 79</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 몰딩</p>	<p>세부공종 램마몰딩</p> <p>하자내용 램마몰딩수평불량</p> <p>비고</p>
		<p>NO 80</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p>	<p>세부공종 천장도배</p> <p>하자내용 도배요철</p> <p>비고</p>

■ 마감재 점검

		<p>NO 81</p> <p>위치 안방</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 천장도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 82</p> <p>위치 침실1</p> <p>공종 목창호</p> <p>세부공종 목문틀</p> <p>하자내용 목문틀손상(찍힘)</p> <p>비고 상.하부문틀</p>	
		<p>NO 83</p> <p>위치 침실1</p> <p>공종 목창호</p> <p>세부공종 목문문짝</p> <p>하자내용 문짝수직.수평불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 84</p> <p>위치 침실1</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 걸레받이</p> <p>하자내용 걸레받이이음불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 85</p> <p>위치 침실1</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 램마몰딩</p> <p>하자내용 램마몰딩수평불량</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		NO 86	위치 <b>침실1</b> 공종 <b>PL창호</b> 세부공종 <b>PL창문틀</b> 하자내용 <b>창짝개폐시창문틀떨림현상발생</b> 비고
		NO 87	위치 <b>침실1</b> 공종 <b>바닥재</b> 세부공종 <b>강마루</b> 하자내용 <b>강마루들뜸(내부미충진)</b> 비고 <b>코너부전체</b>
		NO 88	위치 <b>침실1</b> 공종 <b>도배</b> 세부공종 <b>벽면도배</b> 하자내용 <b>도배들뜸</b> 비고 <b>창문틀테두리전체</b>
		NO 89	위치 <b>침실1</b> 공종 <b>도배</b> 세부공종 <b>벽면도배</b> 하자내용 <b>걸레받이접합부테두리전체</b> 비고 <b>도배들뜸</b>
		NO 90	위치 <b>침실1</b> 공종 <b>도배</b> 세부공종 <b>벽면도배</b> 하자내용 <b>도배들뜸</b> 비고 <b>가장자리</b>

■ 마감재 점검

		<p>NO</p>	<p>91</p>
		<p>위치</p>	<p>침실1</p>
		<p>공종</p>	<p>일반가구</p>
		<p>세부공종</p>	<p>볼락이장외부가구면</p>
		<p>하자내용</p>	<p>가구틀수평불량</p>
		<p>비고</p>	<p>재단불량</p>
		<p>NO</p>	<p>92</p>
		<p>위치</p>	<p>침실1</p>
		<p>공종</p>	<p>도배</p>
		<p>세부공종</p>	<p>천장도배</p>
		<p>하자내용</p>	<p>도배손상(찢어짐)</p>
		<p>비고</p>	
		<p>NO</p>	<p>93</p>
		<p>위치</p>	<p>침실1</p>
		<p>공종</p>	<p>몰딩</p>
		<p>세부공종</p>	<p>람마몰딩</p>
		<p>하자내용</p>	<p>람마몰딩수평불량</p>
		<p>비고</p>	
		<p>NO</p>	<p>94</p>
		<p>위치</p>	<p>침실2</p>
		<p>공종</p>	<p>도배</p>
		<p>세부공종</p>	<p>벽면도배</p>
		<p>하자내용</p>	<p>도배주름</p>
		<p>비고</p>	
		<p>NO</p>	<p>95</p>
		<p>위치</p>	<p>침실2</p>
		<p>공종</p>	<p>도배</p>
		<p>세부공종</p>	<p>벽면도배</p>
		<p>하자내용</p>	<p>도배이음불량</p>
		<p>비고</p>	<p>전체벽면이음부확인</p>

■ 마감재 점검

		<p>NO</p> <p>96</p> <p>위치</p> <p>침실2</p> <p>공종</p> <p>도배</p> <p>세부공종</p> <p>벽면도배</p> <p>하자내용</p> <p>걸레받이접합부테두리전체</p> <p>비고</p> <p>도배들뜸</p>	
		<p>NO</p> <p>97</p> <p>위치</p> <p>침실2</p> <p>공종</p> <p>바닥재</p> <p>세부공종</p> <p>강마루</p> <p>하자내용</p> <p>강마루들뜸(내부미충진)</p> <p>비고</p> <p>각코너부전체</p>	
		<p>NO</p> <p>98</p> <p>위치</p> <p>침실2</p> <p>공종</p> <p>도배</p> <p>세부공종</p> <p>벽면도배</p> <p>하자내용</p> <p>도배마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO</p> <p>99</p> <p>위치</p> <p>침실2</p> <p>공종</p> <p>도배</p> <p>세부공종</p> <p>벽면도배</p> <p>하자내용</p> <p>도배들뜸</p> <p>비고</p> <p>창문틀테두리전체</p>	
		<p>NO</p> <p>100</p> <p>위치</p> <p>침실2</p> <p>공종</p> <p>PL창호</p> <p>세부공종</p> <p>PL창문틀</p> <p>하자내용</p> <p>창짝개폐시창문틀떨림현상발생</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 101</p> <p>위치 침실2</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 102</p> <p>위치 침실2</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 103</p> <p>위치 침실2</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 접착불량</p>	
		<p>NO 104</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 문선몰딩</p> <p>하자내용 문선몰딩휘어짐</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 105</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 바닥타일</p> <p>하자내용 바닥타일수평불량 미장평활불량</p> <p>비고 중앙</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 106</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 몰딩</p> <p>세부공종 램마몰딩</p> <p>하자내용 램마몰딩수평불량</p> <p>비고 틈새이격</p>	
		<p>NO 107</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 벽면이음부전체</p>	
		<p>NO 108</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 PL창호</p> <p>세부공종 PL창문틀</p> <p>하자내용 창짝개폐시창문틀떨림현상발생</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 109</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배들뜸</p> <p>비고 창문틀테두리전체</p>	
		<p>NO 110</p> <p>위치 침실3</p> <p>공종 실리콘코킹</p> <p>세부공종 바닥면실리콘코킹</p> <p>하자내용 실리콘코킹마감불량</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 111</p> <p>위치 드레스룸</p> <p>공종 바닥재</p> <p>세부공종 강마루</p> <p>하자내용 강마루들뜸(내부미충진)</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 112</p> <p>위치 드레스룸</p> <p>공종 도배</p> <p>세부공종 벽면도배</p> <p>하자내용 도배마감불량</p> <p>비고 창문틀코너</p>	
		<p>NO 113</p> <p>위치 발코니</p> <p>공종 타일</p> <p>세부공종 바닥타일</p> <p>하자내용 타일들뜸(내부미충진)</p> <p>비고 다수</p>	
		<p>NO 114</p> <p>위치 발코니</p> <p>공종 소방설비</p> <p>세부공종 하향식파난사다리</p> <p>하자내용 피난사다리 자동경보음울림</p> <p>비고</p>	
		<p>NO 115</p> <p>위치 발코니</p> <p>공종 미장</p> <p>세부공종 벽면미장</p> <p>하자내용 미장균열</p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 116</p> <p>위치 <b>다용도실</b></p> <p>공종 <b>PL창호</b></p> <p>세부공종 <b>터닝도어문짝</b></p> <p>하자내용 <b>터닝도어문짝단음시 잠금안됨</b></p> <p>비고</p>	
		<p>NO 117</p> <p>위치 <b>다용도실</b></p> <p>공종 <b>주방가구</b></p> <p>세부공종 <b>상부장도어</b></p> <p>하자내용 <b>도어스크래치</b></p> <p>비고</p>	
		<p>NO 118</p> <p>위치 <b>다용도실</b></p> <p>공종 <b>타일</b></p> <p>세부공종 <b>바닥타일</b></p> <p>하자내용 <b>타일들뜸(내부미충진)</b></p> <p>비고</p>	
		<p>NO 119</p> <p>위치 <b>다용도실</b></p> <p>공종 <b>미장</b></p> <p>세부공종 <b>벽면미장</b></p> <p>하자내용 <b>미장마감불량</b></p> <p>비고 <b>평활불량</b></p>	
		<p>NO 120</p> <p>위치 <b>다용도실</b></p> <p>공종 <b>타일</b></p> <p>세부공종 <b>바닥타일</b></p> <p>하자내용 <b>타일들뜸(내부미충진)</b></p> <p>비고</p>	

■ 마감재 점검

		<p>NO 121</p>	<p>위치 <b>다용도실</b> 공종 <b>타일</b> 세부공종 <b>바닥타일</b> 하자내용 <b>타일단차</b> 비고</p>
		<p>NO 122</p>	<p>위치 <b>다용도실</b> 공종 <b>주방가구</b> 세부공종 <b>상부장도어</b> 하자내용 <b>도어단차</b> 비고</p>
		<p>NO 123</p>	<p>위치 <b>다용도실</b> 공종 <b>몰딩</b> 세부공종 <b>걸레받이</b> 하자내용 <b>걸레받이수평부량</b> 비고</p>
		<p>NO 124</p>	<p>위치 <b>다용도실</b> 공종 <b>줄눈</b> 세부공종 <b>벽면타일줄눈</b> 하자내용 <b>줄눈마감불량</b> 비고</p>
		<p>NO 125</p>	<p>위치 <b>다용도실</b> 공종 <b>수전설비</b> 세부공종 <b>세탁기수전</b> 하자내용 <b>수도잠김</b> 비고</p>

■ 마감재 점검

		NO 위치 공종 세부공종 하자내용 비고	126 다용도실 타일 바닥타일 타일구배불량(물고임)
		NO 위치 공종 세부공종 하자내용 비고	127 실외기실 철제창호 방화문짝 방화문짝밀폐불량
		NO 위치 공종 세부공종 하자내용 비고	128 실외기실 환기설비 전열교환기 배관커버체결불량
		NO 위치 공종 세부공종 하자내용 비고	129 실외기실 실리콘코킹 벽면실리콘코킹 실리콘코킹마감불량
	NO 위치 공종 세부공종 하자내용 비고	      	